

Slimdrive
SL NT
SL NT-FR

Montagehandleiding

Vrijdragende ligger

GEZE

Inhoudsopgave



1	Symbolen en opmaak.....	3
1.1	Geldigheid.....	3
1.2	Productaansprakelijkheid	3
2	Veiligheidsaanwijzingen.....	4
3	Overzicht	5
3.1	Schema's	5
3.2	Gereedschap	5
3.3	Profieldoorsneden	5
3.4	Opbouw	6
3.5	Zijplaten	7
4	Zijplaten.....	8
4.1	Vorbereiding op de bouwplaats	8
4.2	Vorbereidende montagewerkzaamheden	8
4.3	Vrijdragende ligger voorbereiden	8
4.4	Vrijdragende montage	9
4.5	Wandmontage met zijdelen voor de muur	10
4.6	Montage van de zijdelen	11
5	Demontage	14

1 Symbolen en opmaak

Waarschuwingen



In deze handleiding zijn waarschuwingen opgenomen voor materiële schade en persoonlijk letsel.

- ▶ Lees deze waarschuwingen door en neem ze te allen tijde in acht.
- ▶ Volg alle maatregelen op die zijn gemarkeerd met het waarschuwingssymbool en een signaalwoord.

Waarschuwingssymbool	Signaalwoord	Betekenis
	WAARSCHUWING	Gevaar voor personen. Niet in acht nemen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
	VOORZICHTIG	Gevaar voor personen. Niet in acht nemen kan leiden tot licht letsel.
-	VOORZICHTIG	Informatie om materiële schade te voorkomen, ter nadere toelichting of om de werkprocedures te optimaliseren.

Overige symbolen en opmaak

Om de juiste bediening te verduidelijken worden belangrijke gegevens en technische aanwijzingen geaccentueerd.

Symbool	Betekenis
	betekent „belangrijke aanwijzing“
	betekent „aanvullende informatie“
▶	Symbool voor een handeling: hier moet u iets doen. ▶ Houd bij meerdere handelingen de vermelde volgorde aan.

1.1 Geldigheid

Geldig voor installaties vanaf bouwjaar 06/09

1.2 Productaansprakelijkheid

Conform de in de productaansprakelijkheidswetgeving gedefinieerde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten, moet alle in deze brochure vermelde informatie (productinformatie, voorgeschreven gebruik, misbruik, producteigenschappen, onderhoud, informatie- en instructieverplichtingen) in acht worden genomen. Het niet in acht nemen daarvan ontslaat de fabrikant van zijn aansprakelijkheidsverplichtingen.

2 Veiligheidsaanwijzingen

Algemeen

Voorgeschreven montage-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door deskundige personen die door GEZE zijn geautoriseerd.

Voor veiligheidstechnische inspecties moeten de nationaal geldende wetten en voorschriften in acht worden genomen.

Eigenmachtige wijzigingen aan de installatie sluiten elke aansprakelijkheid van GEZE voor hieruit voortvloeiende schade uit.

Bij gebruik van niet-originele onderdelen vervalt de garantie van GEZE.

U mag voor alle werkzaamheden uitsluitend originele GEZE-onderdelen gebruiken.

De aansluiting op de netspanning moet worden uitgevoerd door een elektrotechnisch vakman. Voer de net-aansluiting en controle van de aardverbinding uit conform VDE 0100 Deel 610.

Overeenkomstig de Machinerichtlijn 2006/42/EG moet voor ingebruikstelling een risicoanalyse worden uitgevoerd en de deurinstallatie conform de CE-markeringsrichtlijn 93/68/EEG worden gemarkeerd.

Neem de actuele versie van richtlijnen, normen en nationale voorschriften in acht, in het bijzonder:

- ASR A1.7 „Richtlijnen voor deuren en poorten“
- VDE 0100, Deel 610 „Aanleggen van krachtstroominstallaties met nominale spanning tot 1000 V“
- AutSchR „Richtlijn voor automatische ramen, deuren, poorten“
- Veiligheidsvoorschriften, in het bijzonder BGV A1 „Algemene voorschriften“ en BGV A2 „Elektrische installaties en arbeidsmiddelen“
- DIN EN 60335-2-103 „Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; speciale eisen voor aandrijvingen voor poorten, deuren en ramen“

Veiligheidsbewust werken

Beveilig de werkplek tegen betreding door onbevoegden.

Let op het openingsbereik van lange delen van de installatie.

Voer werkzaamheden met een hoog veiligheidsrisico (bijv. montage van de aandrijving, de kap of de deurvleugels) nooit alleen uit.

Borg de kap/afschermingen van de aandrijving tegen vallen.

Gevaar voor letsel bij geopende aandrijving. Door draaiende delen kunnen haren, kledingstukken, kabels enz. naar binnen worden getrokken!

Gevaar voor letsel door niet-afgeschermd knel-, stoot-, afsnij- of intreklocaties!

Gevaar voor letsel door ruitbreuk!

Gevaar voor letsel door scherpe randen in de aandrijving!

Gevaar voor letsel door vrij bewegende delen tijdens montage!

Milieubewust werken

Scheid bij ontmanteling van de deurinstallatie de verschillende materialen en voer deze af naar een recyclingbedrijf.

Voer batterijen en accu's niet met het huisvuil af.

Volg bij het afvoeren van de deurinstallatie en batterijen/accu's de wettelijke voorschriften op.

3 Overzicht

3.1 Schema's

Nummer	Soort	Naam
70511-ep02	Inbouwschema	Vrijdragende ligger met Slimdrive SL NT
70511-ep04	Inbouwschema	SL NT-FR met vrijdragende ligger wandmontage
70715-9-9854	Montagehandleiding	ISO-vleugel voor Slimdrive SL NT
70715-9-9855	Montagehandleiding	Zijdeel voor Slimdrive SL NT



De schema's zijn onderhevig aan wijzigingen.


► Raadpleeg altijd de nieuwste versie.

3.2 Gereedschap


Gereedschap	Grootte
Momentsleutel	3–15 Nm
Set inbussleutels	Tot sleutelwijdte 6 mm
Steeksleutel	8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
Schroevendraaierset	tot 6 mm
Boormachine	–
Steenboor	–
Metaalboor	–

3.3 Profieldoorsneden

Ligger SL

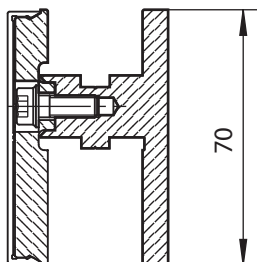




Ligger EC/SL

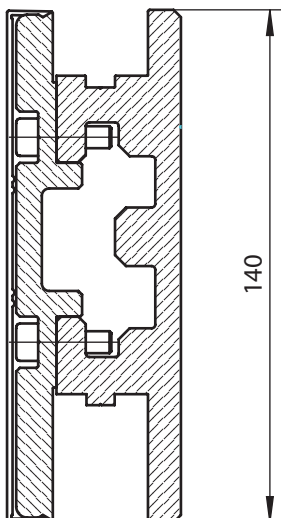





3.4 Opbouw

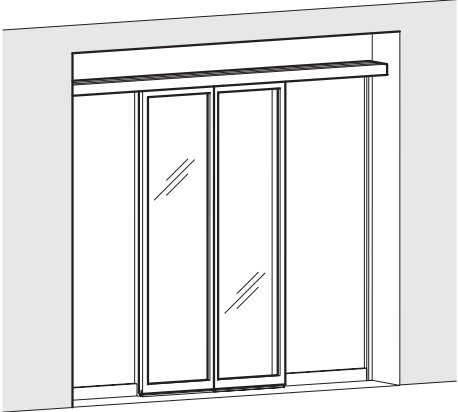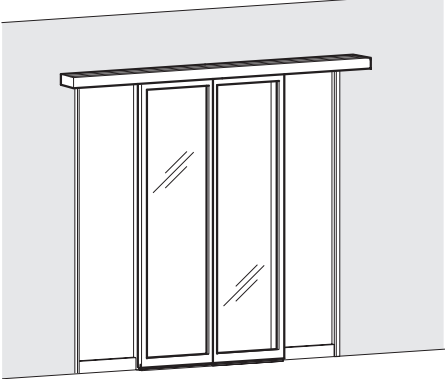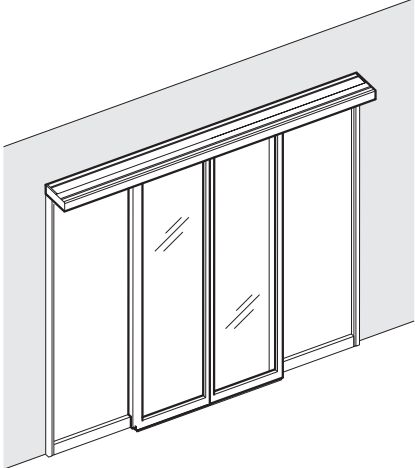

Geleverd worden alleen de componenten van één van de beschreven montages.

Weergave	Type deur	Deur	Type ligger	Bevestiging
Vrijdragende montage 	SL	1-vlg. of 2-vlg.	SL EC/SL	Zijplaat A Zijplaat B
Vrijdragende montage met langere aandrijving 	SL	1-vlg. of 2-vlg.	SL EC/SL	Zijplaat C of D
Wandmontage (met zijdelen voor de muur) 	SL	1-vlg. of 2-vlg.	SL	Direct aan de latei

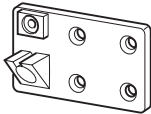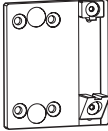3.5 Zijplaten

Zijplaat	Type deur	Type ligger	Schets
A	SL NT	SL NT	
B	SL NT	EC/SL-omschrijving: zijplaat groot	
C	SL NT	SL	
D	SL NT	EC/SL-omschrijving: zijplaat klein	

4 Montage

4.1 Voorbereiding op de bouwplaats

- ▶ Om een vakkundige montage te garanderen dient men de voorbereiding te controleren:
 - Draagvermogen van muur en plafond
 - Type en belastbaarheid van de gevelconstructie c.q. de onderconstructie
 - Vlakheid van de montageoppervlakken
 - Aangegeven maten en bestelde onderdelen vergelijken met de werkelijke bouwmaten en de omstandigheden ter plaatse

4.2 Voorbereidende montagewerkzaamheden



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel!

- ▶ Beveilig de werkplek tegen betreding door onbevoegden.
- ▶ Bij 1-vleugelige deuren altijd met tenminste twee personen werken.
- ▶ Bij 2-vleugelige deuren altijd met tenminste drie personen werken.
- ▶ Tenminste twee ladders of trappen gebruiken.




In het volgende hoofdstuk wordt de montage van de vrijdragende ligger (liggertype SL en EC/SL) voor de Slimdrive SL NT (aandrijving onder liggend) beschreven.

4.3 Vrijdragende ligger voorbereiden

Liggertype SL voor vrijdragende montage

- ▶ Het railprofiel (1) op het vrijdragende liggertype SL (2) schroeven.

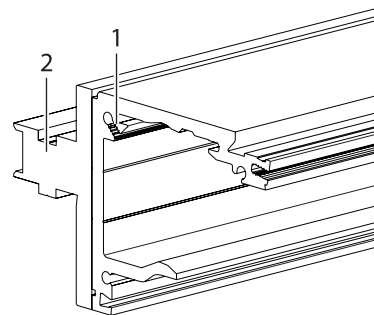

Ligger voor wand-/lateimontage

- ▶ Liggertype SL op de muur monteren

Liggertype EC/SL voor vrijdragende montage

- ▶ De gaten in het liggertype EC/SL overnemen van het railprofiel en boren. Plaats, diameter en diepte overeenkomstig de tekening 70504-9-0956.
- ▶ Railprofiel op liggertype EC/SL overeenkomstig inbouwschema EP 70511-ep02 monteren.


Muur- en plafondstrips monteren

- ▶ 3 verzonken gaten op gelijkmatige afstand van elkaar in elke muurstrip (1) boren.
- ▶ 2 – 3 verzonken gaten op gelijkmatige afstand van elkaar in elke vloerstrip (2) boren.
- ▶ Zijdelen op de latere plaats neerzetten en tegen omvallen beveiligen.
- ▶ Een hulpkoord spannen om de zijdelen nauwkeurig uit te kunnen lijnen.
- ▶ De plaats van de muurstrips en de vloerstrips op de vloer aftekenen.
- ▶ Het doorgangsbereik op de vloer aftekenen.
- ▶ De zijdelen neerzetten.

- ▶ Plaats de muurstrips (1) tegen de muur en op de vloer.
- ▶ Lijn de muurstrips (1) met een waterpas loodrecht uit.
- ▶ Schroef de muurstrips (1) met platverzonken schroeven aan de muur vast.

! De vloerstrips (2) moeten in de muurstrips (1) vallen en ertegenaan stoten.

- ▶ Richt de vloerstrips (2) uit en schroef ze aan de vloer vast.

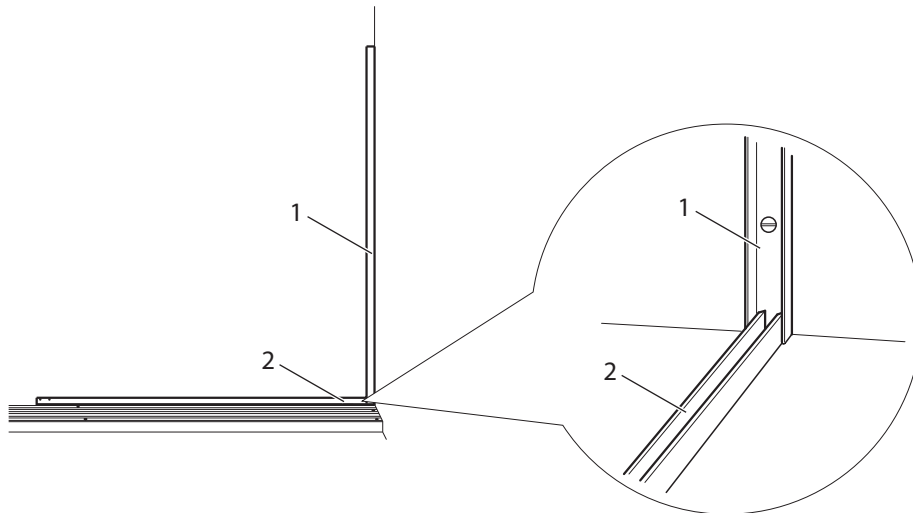

4.4 Vrijdragende montage


! ▶ Wanneer de zijplaten (klein) worden gebruikt, moet erop worden gelet dat de afstand tussen de kant van de wand en het gat groot genoeg is.

i Het type zijplaten hangt af van de betreffende montage (zie hoofdstuk 2.4).

Linker en rechter zijplaat voor liggertype SL monteren

- ▶ Plaats de zijplaten (1) bovenop de muurstrips (5) tegen de muur en zet ze horizontaal.
- ▶ Teken de boorgaten (4) door de zijplaten af.
- ▶ De boorgaten boren.
- ▶ Bevestig de zijplaten met verzonken schroeven (M8).
- ▶ De onderste vastzetblokjes (6) op de zijplaat schroeven.


Zijplaat A

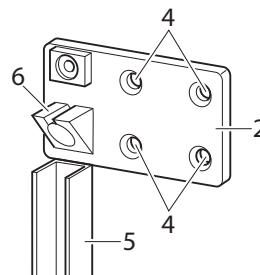

Linker en rechter zijplaat voor liggertype EC/SL monteren

- ▶ Plaats de zijplaten (2) bovenop de muurstrips (2) tegen de muur en zet ze horizontaal.
- ▶ Teken de boorgaten (4) door de zijplaten af.
- ▶ De boorgaten boren.
- ▶ Bevestig de zijplaten met verzonken schroeven (M8).
- ▶ De onderste vastzetblokjes (6) op de zijplaat schroeven.


Zijplaat B

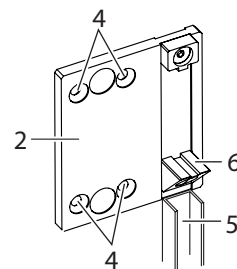

Linker en rechter zijplaat (klein) voor liggertype SL monteren

- ▶ Plaats de zijplaten (2) bovenop de muurstrips (5) tegen de muur en zet ze horizontaal.
- ▶ Teken de boorgaten (4) door de zijplaten af.
- ▶ De boorgaten boren.
- ▶ Bevestig de zijplaten met verzonken schroeven (M8).
- ▶ De bovenste vastzetblokjes (1) van de zijplaten losschroeven en voor het later opnieuw vastzetten bewaren.


Zijplaat C

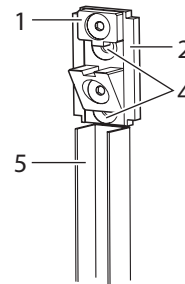

Linker en rechter zijplaat (klein) voor liggertype EC/SL monteren

- ▶ Plaats de zijplaten (2) tegen de muur en de latei.
- ▶ Teken de boorgaten (4) door de zijplaten af.
- ▶ De boorgaten boren.
- ▶ Bevestig de zijplaten met verzonken schroeven (M8).
- ▶ Verwijder de bovenste vastzetblokjes (1) van de zijplaten.

Zijplaat D

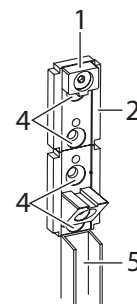

Vrijdragende ligger monteren




WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel! De vrijdragende ligger is heel zwaar en kan naar beneden vallen.

- ▶ Ondersteun de vrijdragende ligger tijdens de montage met ten minste twee tot drie personen om te voorkomen dat de ligger naar beneden valt.

- ▶ Leg de vrijdragende ligger (3) op de onderste vastzetblokjes (4) van de zijplaat.
- ▶ Schroef de bovenste vastzetblokjes (1) aan de zijplaat (2) om de vrijdragende ligger vast te zetten.

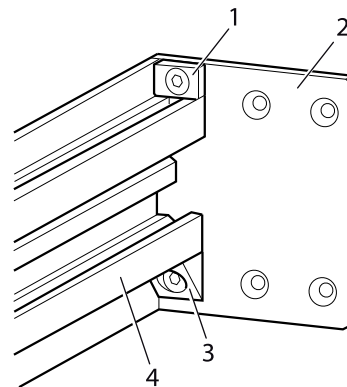

4.5 Wandmontage met zijdelen voor de muur

Vrijdragende ligger monteren

- ▶ Boor conform het inbouwschema 70511-EP04 gaten in de latei op een onderlinge afstand van ca. 400 mm.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel! De vrijdragende ligger is heel zwaar en kan naar beneden vallen.

- ▶ Ondersteun de vrijdragende ligger tijdens de montage met ten minste twee tot drie personen om te voorkomen dat de ligger naar beneden valt.

- ▶ Bevestig de vrijdragende ligger met platverzonken schroeven (M8) aan de latei.

4.6 Montage van de zijdelen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel! De zijdelen zijn heel zwaar en kunnen kantelen.

- ▶ Beveilig de zijdelen tijdens de montage tegen kantelen.




VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel! Het glas van de zijdelen kan splinteren.

- ▶ Behandel de zijdelen zeer zorgvuldig en voorzichtig.

Glasrubber aanbrengen

- ▶ Snijd het glasrubber (3) op de lengte van de glasplaat.
- ▶ Klem het glasrubber op de bovenkant van de glasplaat.
- ▶ Breng de instelschroef (4) aan.

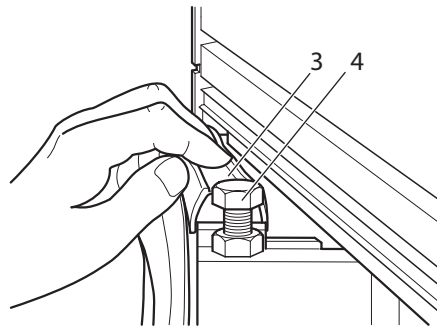


Het zijdeel plaatsen

Vrijdragende montage:


- ▶ Plaats het voorgesneden zijdeel (1) vanaf de buitenkant op de vloerstrip (2).

Wandmontage:

- ▶ Plaats het voorgesneden zijdeel (1) vanaf de buitenkant op de vloerstrip (2).

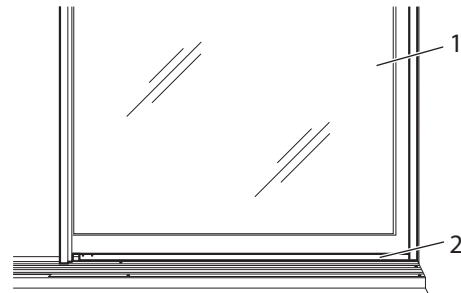


- ▶ Zet het zijdeel (1) rechtop tot het boven tegen de vrijdragende ligger stoot.

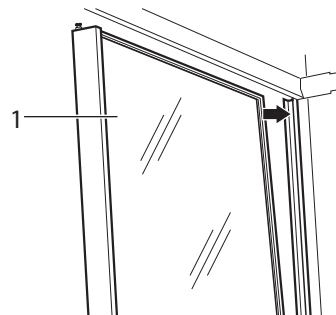


Zijdeel bevestigen

- ▶ Klap het zijdeel (1) helemaal naar binnen en schuif het in de muurstrip (5).

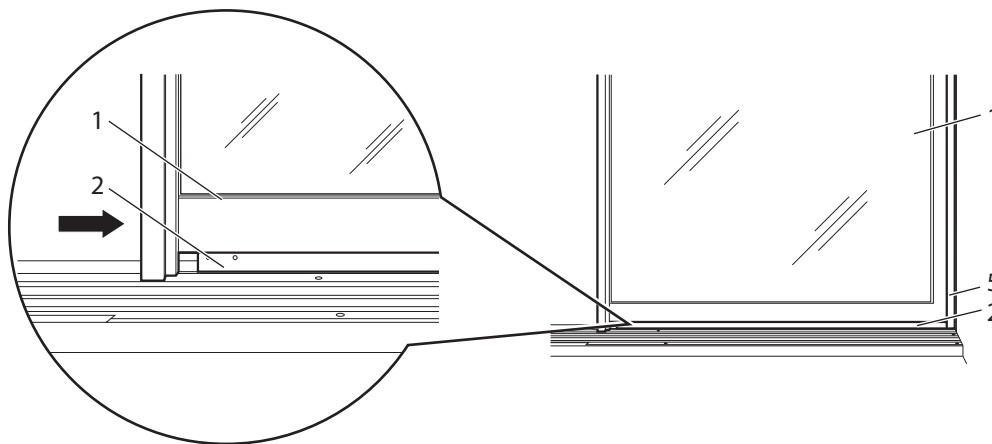


- Draai de instelschroef (4) aan de bovenkant van het zijdeel eruit, tot de schroef tegen de vrijdragende ligger ligt.

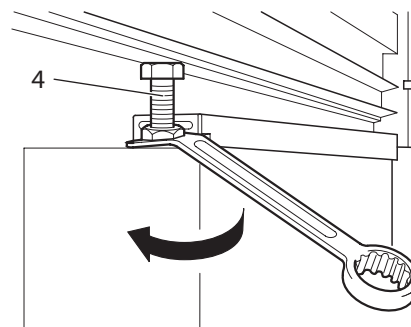


De afdekkingen op het liggertype SL aanbrengen


- Schroef de afdekking (2) met behulp van de inbusbouten (3) op de vrijdragende ligger (1).

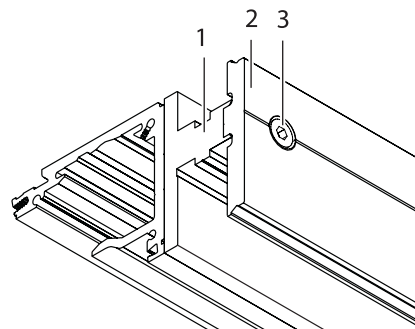

- Steek het afdekrooster (4) in het doorgangsbereik van de deur van onderen in de vrijdragende ligger.

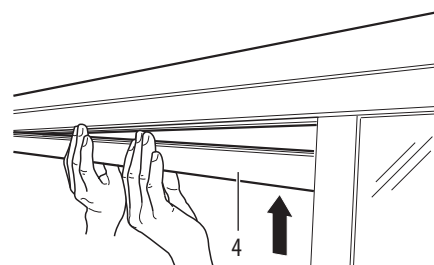


- Plaats de afdekstrip (5) op de vrijdragende ligger.

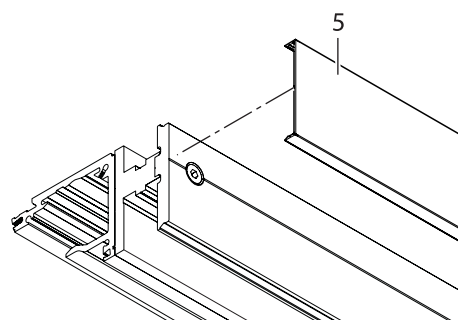


De afdekkingen op het liggertype EC/SL aanbrengen


- ▶ Schroef de afdekking (1) met behulp van de inbusbouten (2) op de vrijdragende ligger (3).

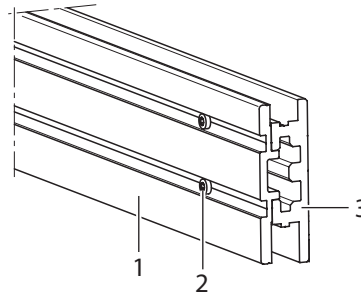

- ▶ Steek het afdekrooster (4) in het doorgangsbereik van de deur van onderen in de vrijdragende ligger.

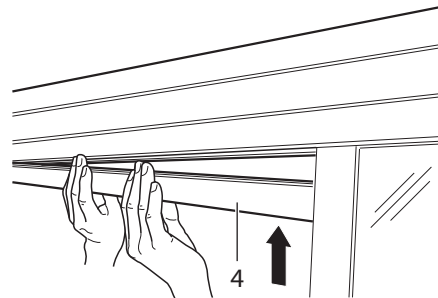


- ▶ Plaats de afdekstrip (5) op de vrijdragende ligger.

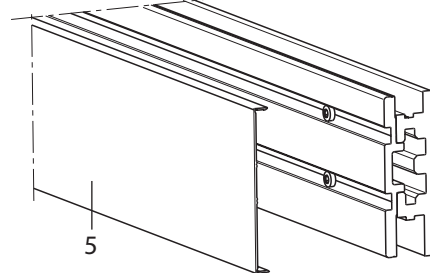

Het zijdeel beveiligen

- ▶ Breng een lenskopschroef BZ 4,8 x 16 onder op het zijdeel (6) aan en draai de schroef vast. Deze schroef voorkomt dat het zijdeel gaat schuiven.

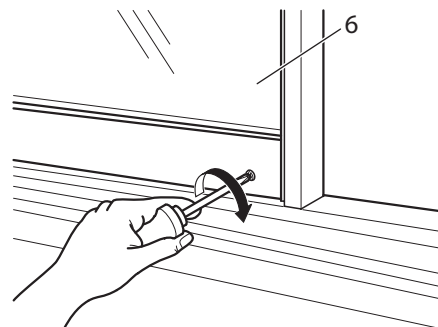

Bodemvrijheid en schaduwvoeg instellen

- ▶ De instellingen van de ophangschroeven op de deurvleugels op elkaar aanpassen (zie de montagehandleiding van de aandrijving).

Bovenlichten monteren



- ▶ Neem bij de montage van de bovenlichten de montage-instructies van de fabrikant in acht.

5 Demontage

**WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel! De kap wordt door middel van een vergrendeling op zijn plaats gehouden.

- ▶ Verwijder de kap uitsluitend met zijn tweeën en laat deze voorzichtig aan de kabel zakken.
-

**VOORZICHTIG**

Gevaar voor letsel! Het glas van de zijdelen kan splinteren.

- ▶ Behandel de zijdelen zeer zorgvuldig en voorzichtig.
-

**WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel! De zijdelen zijn heel zwaar en kunnen kantelen.

- ▶ Beveilig de zijdelen tijdens de montage tegen kantelen.
-

**WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel! De vrijdragende ligger is heel zwaar en kan naar beneden vallen.

- ▶ Ondersteun de vrijdragende ligger tijdens de montage met ten minste twee tot drie personen om te voorkomen dat de ligger naar beneden valt.
-

- ▶ Om de installatie te demonteren voert u de stappen voor de montage in omgekeerde volgorde uit.

Germany

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Nord-Ost
Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel.: +49 (0) 89-120 07 42-50
Fax.: +49 (0) 7152-203-77050

GEZE Service GmbH NL Süd-West

Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-34

GEZE Service GmbH NL Nord-Ost

Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-32

GEZE Service GmbH NL West

Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-8 30 82 16

GEZE Service GmbH NL Mitte

Feldbergstraße 59
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63 327-0

GEZE Service GmbH NL Süd

Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 (0) 89-120 07 42-0

Austria

GEZE Austria GmbH
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel. +43/6225/87180
Fax +43/6225/87180-299
E-Mail: austria.at@geze.com

GEZE GmbH

P.O.Box 1363
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Baltic States

GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0) 67 89 60 35
Fax +371 (0) 67 89 60 36
E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Tel. +31-(0)40-26 290-80
Fax +31-(0)40-26 290-85
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
4th floor, office 5,
1680 Sofia
Tel. +359 (0) 24 70 43 73
Fax +359 (0) 24 70 62 62
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86(0)22-26973995-0
Fax +86(0)22-26972702
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No. 899, Ling Ling Road,
XuHui District
200030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 (0)21-523 40 960
Fax +86 (0)21-644 72 007
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86(0)20-38731842
Fax +86(0)20-38731834
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District,
100027 Beijing, P.R.China
Tel. +86-(0)10-5935 9300
Fax +86-(0)10-5935 9322
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33-(0)1-606260-70
Fax +33-(0)1-606260-71
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (1) 481 4670
Fax +36 (1) 481 4671
E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 9-02 19 40 36
Fax +34 9-02 19 40 35
E-Mail: info@geze.es

India

GEZE India Private Ltd.
MF2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai - 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
E-Mail: office-india@geze.com

Italy

GEZE Italia S.r.l
Via Giotto, 4
20040 Cambiagio (MI)
Tel. +39(0)29 50 695-11
Fax +39(0)29 50 695-33
E-Mail: italia.it@geze.com

Italy

GEZE Engineering Roma S.r.l
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39(0)6-72 65 311
Fax +39(0)6-72 65 3136
E-Mail: roma@geze.biz

Poland

GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0)22 440 4 440
Fax +48 (0)22 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania

GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park
Str. Dimitrie Pompei nr. 9–9a
Building 10, level 2, sector 2
020335 Bucharest
Tel. +40 (0) 21 25 07 750
Fax +40 (0) 21 25 07 750
E-Mail: office-romania@geze.com

Russian

OOO GEZE RUS
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moskau
Tel. +7 (0) 495 933 06 59
Fax +7 (0) 495 933 06 74
E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden

GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46(0)8-7323-400
Fax +46(0)8-7323-499
E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47(0)639-57200
Fax +47(0)639-57173
E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia – Finland

Branch office of GEZE Scandinavia AB
Herralantie 824
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358(0)10-40 05 100
Fax +358(0)10-40 05 120
E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia – Denmark

GEZE Denmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Märkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45(0)46-32 33 24
Fax +45(0)46-32 33 26
E-Mail: danmark.se@geze.com

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
21 Bukit Batok Crescent
#23-75, Wcega Tower,
Singapore 658065
Tel. +65-6846 1338
Fax +65-6846 9353
E-Mail: gezesea@geze.com.sg

South Africa

GEZE Distributors (Pty) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House,
Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685,
South Africa
Tel. +27(0)113 158 286
Fax +27(0)113 158 261
E-Mail: info@gezesa.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41-(0)62-285 54 00
Fax +41-(0)62-285 54 01
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey

GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
Ataşehir / İstanbul
Tel. + 90 (0) 21 64 55 43 15
Fax + 90 (0) 21 64 55 82 15
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine

GEZE Ukraine TOV
ul. Viskoznaya, 17,
Building 93-B, Office 12
02094 Kiev
Tel./Fax +38 (0) 44 501 22 25
E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC

GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971(0)4-88 33 112
Fax +971(0)4-88 33 240
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44(0)1543 44 30 00
Fax +44(0)1543 44 30 01
E-Mail: info.uk@geze.com

Tel.: 0049 7152 203-0
Fax: 0049 7152 203-310
www.geze.com

146577-01

